

## **Ошибки в микросхемах K1967BH04BG**

Настоящий документ содержит описание всех ошибок, выявленных в микросхемах, на момент создания данной версии документа.

**Статус документа**

Настоящий документ является НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ.

**Адрес в сети Интернет**

<http://www.milandr.ru>

**Обратная связь по продукту**

Если у Вас есть какие-либо комментарии или предложения по данному продукту, свяжитесь с Вашим поставщиком, указав:

- название продукта;
- комментарии, либо краткое описание Ваших предложений;
- предпочтительный способ связи с Вами и контакты (организация, электронная почта, номер телефона).

**Обратная связь по документу**

Если у Вас есть какие-либо комментарии или предложения по данному документу, пожалуйста, пришлите их на электронную почту [support@milandr.ru](mailto:support@milandr.ru), указав:

- название документа;
- номер и/или дата документа;
- номер страницы;
- комментарии, либо краткое описание Ваших предложений;
- предпочтительный способ связи с Вами и контакты (организация, электронная почта, номер телефона).

## Оглавление

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Обзор .....                                                                                                            | 4  |
| Категории ошибок .....                                                                                                 | 4  |
| Сводная таблица ошибок .....                                                                                           | 5  |
| Ошибки категории 2 .....                                                                                               | 7  |
| 0018 Отсутствие возможности выбрать банки 2 и 3 SDRAM-памяти .....                                                     | 7  |
| 0019 Ошибка в реализации доступа к регистрам контроллера интерфейса CAN .....                                          | 8  |
| Ошибки категории 3 .....                                                                                               | 11 |
| 0001 Ошибка в реализации условия ALT модуля АЛУ .....                                                                  | 11 |
| 0002 Ошибка при «склейке» команд обращения на шину SOC и загрузки-сохранения .....                                     | 12 |
| 0003 Отличие от аналога TS201S в реализации параллельного выполнения команд с сохранением 128-битного результата ..... | 13 |
| 0004 Особенность в реализации команд SIMD умножения чисел с ПЗ одинарной точности .....                                | 14 |
| 0005 Ошибка в реализации команд с ПЗ двойной точности $(a+b)/2$ , $(a-b)/2$ .....                                      | 15 |
| 0006 Ошибка в реализации команд CLU, использующих сдвиг регистра истории..                                             | 16 |
| 0007 Ошибка разрешения синхронизации таймеров с функцией захвата/ШИМ .....                                             | 17 |
| 0008 Ошибка в реализации доступа к внутренней памяти .....                                                             | 18 |
| 0009 Ошибка в реализации доступа через хост-интерфейс к регистрам периферийных устройств шины SOC .....                | 19 |
| 0010 Ошибка в реализации чтения регистра MS1_CI .....                                                                  | 20 |
| 0011 Ошибка в реализации выводов интерфейса ARINC .....                                                                | 21 |
| 0012 Ошибка в реализации программного исключения невыровненного доступа ..                                             | 22 |
| 0013 Ошибка в реализации работы приемника порта связи в 16-битном режиме ...                                           | 23 |
| 0014 Ошибка в реализации исполнения программы из внешней памяти .....                                                  | 24 |
| 0015 Ошибка в генерации прерываний от GPIO .....                                                                       | 25 |
| 0016 Помехи по питанию при работе выходов КМОП.....                                                                    | 26 |
| 0017 Ограничение совместимости контроллера передатчика ГОСТ 18977-79 с PTM 1495-75 (изменение №3) и ARINC429.....      | 27 |
| Лист регистрации изменений .....                                                                                       | 28 |

## Обзор

Настоящий документ содержит описание ошибок в продукте с указанием категории критичности. Каждое описание содержит:

- уникальный идентификатор ошибки;
- текущий статус ошибки;
- где существует отклонение от спецификации и условия, при которых возникает ошибка;
- последствия возникновения ошибки в типичных применениях;
- ограничения, рекомендации и способы обхода ошибки, где это возможно.

## Категории ошибок

Ошибки разделены на три категории критичности:

### Категория 1.

Ошибочное поведение, которое невозможно обойти. Ошибки данной категории серьезно ограничивают использование продукта во всех или в большинстве приложений, что делает устройство непригодным для использования.

### Категория 2.

Ошибочное поведение, которое противоречит требуемому поведению. Ошибки данной категории могут ограничивать или серьезно ухудшать целевое использование указанных функций, но не делают продукт непригодным для использования во всех или в большинстве приложений.

### Категория 3.

Ошибочное поведение, которое не было изначально определено, но не вызывает проблем в приложениях при соблюдении рекомендаций.

## Сводная таблица ошибок

В таблице указывается, в каких ревизиях микросхем присутствует ошибка. Наличие ошибки обозначено символом «X».

Ревизия микросхем определяется датой изготовления, указанной на крышке корпуса микросхемы в формате ГГНН, где ГГ – год изготовления, НН – неделя изготовления.

| ID          | Описание                                                                                                    | Микросхемы,<br>изготавливаемые с даты |                  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
|             |                                                                                                             | 2045<br>(рев. 2)                      | 2401<br>(рев. 3) |  |
| Категория 1 |                                                                                                             |                                       |                  |  |
|             |                                                                                                             |                                       |                  |  |
| Категория 2 |                                                                                                             |                                       |                  |  |
| 0018        | Отсутствие возможности выбрать банки 2 и 3 SDRAM-памяти                                                     |                                       | X                |  |
| 0019        | Ошибка в реализации доступа к регистрам контроллера интерфейса CAN                                          |                                       | X                |  |
| Категория 3 |                                                                                                             |                                       |                  |  |
| 0001        | Ошибка в реализации условных команд АЛУ                                                                     | X                                     |                  |  |
| 0002        | Ошибка при «склейке» команд обращения на шину SOC и загрузки-сохранения                                     | X                                     |                  |  |
| 0003        | Отличие от аналога TS201S в реализации параллельного выполнения команд с сохранением 128-битного результата | X                                     |                  |  |
| 0004        | Особенность в реализации команд SIMD умножения чисел с ПЗ одинарной точности                                | X                                     |                  |  |
| 0005        | Ошибка в реализации команд с ПЗ двойной точности (a+b)/2, (a-b)/2                                           | X                                     |                  |  |
| 0006        | Ошибка в командах CLU, использующих сдвиг регистра истории                                                  | X                                     |                  |  |
| 0007        | Ошибка разрешения синхронизации таймеров с функцией захвата/ШИМ                                             | X                                     |                  |  |
| 0008        | Ошибка в реализации доступа к внутренней памяти                                                             | X                                     |                  |  |
| 0009        | Ошибка в реализации доступа через хост-интерфейс к регистрам периферийных устройств шины SOC                | X                                     |                  |  |
| 0010        | Ошибка в реализации чтения регистра MS1_CI                                                                  | X                                     |                  |  |

| ID   | Описание                                                                                                | Микросхемы,<br>изготавливаемые с даты |                  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
|      |                                                                                                         | 2045<br>(рев. 2)                      | 2401<br>(рев. 3) |  |
| 0011 | Ошибка в реализации выводов интерфейса ARINC                                                            | X                                     |                  |  |
| 0012 | Ошибка в реализации программного исключения невыровненного доступа                                      | X                                     |                  |  |
| 0013 | Ошибка в реализации работы порта связи в 16-битном режиме                                               | X                                     |                  |  |
| 0014 | Ошибка в реализации исполнения программы из внешней памяти                                              | X                                     |                  |  |
| 0015 | Ошибка в генерации прерываний от GPIO                                                                   | X                                     |                  |  |
| 0016 | Помехи по питанию при работе выходов КМОП                                                               | X                                     | X                |  |
| 0017 | Ограничение совместимости контроллера передатчика ГОСТ 18977 79 с PTM 1495 75 (изменение №3) и ARINC429 | X                                     | X                |  |

## **Ошибки категории 2**

### ***0018 Отсутствие возможности выбрать банки 2 и 3 SDRAM-памяти***

#### **Статус**

Актуальна в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

#### **Описание**

Выводы PC[11] и PC[12] не выполняют функции MSSD[2] и MSSD[3] соответственно. При конфигурировании выводов PC[11] и PC[12] в функции MSSD[2] и MSSD[3] контакт настроится как вход и будет находиться в отключенном состоянии.

#### **Условия возникновения**

При выборе альтернативной функции PC[11] как MSSD[2] и PC[12] как MSSD[3].

#### **Последствия**

Отсутствие возможности выбрать банки 2 и 3 SDRAM-памяти.

#### **Рекомендации и способы обхода**

Учитывать при работе.

**0019 Ошибка в реализации доступа к регистрам контроллера интерфейса CAN****Статус**

Актуальна в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

**Описание**

Регистры контроллера интерфейса CAN могут быть недоступны стандартными чтением и записью со стороны ядра и полностью недоступны на чтение и запись контроллером DMA и через отладочный интерфейс JTAG, а также через последовательный хост-интерфейс по причине искажения сигналов адреса, данных и признака чтения-записи, вследствие их некорректного подключения к блоку CAN в рамках системной шины APB.

Обращение к регистрам контроллера интерфейса CAN без соблюдения определенных условий может привести к непредсказуемым последствиям (чтению-записи в регистры), нарушающим работу контроллера CAN.

Для корректного обращения к регистрам контроллера CAN сигналы обращения в конвейере SOC-APB должны оставаться неизменными в течение не менее 6 периодов частоты SOCCLK (не менее 12 периодов частоты процессорного ядра).

**Условия возникновения**

Всегда.

**Последствия**

Возможны ошибочные чтения или записи регистров блока CAN по неопределенным адресам при несоблюдении рекомендаций.

Нет возможности чтения и записи регистров CAN с помощью контроллера DMA.

Нет возможности чтения и записи регистров CAN с помощью последовательного хост-интерфейса.

Нет возможности чтения и записи регистров CAN через отладочный интерфейс JTAG.

Для чтения и записи регистров CAN со стороны ядра требуется соблюдение определенных условий.

**Рекомендации и способы обхода**

Не обращаться к регистрам блока CAN с помощью DMA.

Не обращаться к регистрам блока CAN через отладочный интерфейс JTAG.

Не обращаться к регистрам блока CAN с помощью последовательного хост-интерфейса.

Обращения к регистрам блока CAN с помощью ядра необходимо реализовать через определенные последовательности чтения и записи, обеспечивающие на шине SOC в конвейере команд стабильность информации (адреса, данных, признака чтения) в течение

не менее 6 периодов частоты тактирования APB.

Стабильность команд в конвейере шин SOC-APB обеспечивается выравниванием по границе квадрослова, а также отсутствием 1) обмена по внешней шине, 2) формирования прерываний и 3) активности DMA. В противном случае информация об адресе, данных и признаке чтения-записи может быть искажена. В случае DMA важна только активность каналов, которые работают с периферийными блоками на системной шине APB, остальные не влияют на работу и могут оставаться активными. Последовательный хост-интерфейс использует неотключаемый канал DMA, поэтому также важно обеспечить отсутствие обращения хост-интерфейсом к периферийным блокам и отсутствие операций чтения хост-интерфейсом любых адресов.

Пример возможной реализации ассемблерной функции записи в регистр контроллера CAN:

```
// Объявление в заголовочном файле:
// void can_reg_wr(uint32_t address, uint32_t value, uint32_t dma_ch_mask);
// j4 - адрес регистра (address),
// j5 - записываемые данные (value),
// j6 - маска запрета работы выбранных каналов DMA (dma_ch_mask).
.ALIGN_CODE 4;
.GLOBAL _can_reg_wr;
_can_reg_wr:
    // 1) Запрет обработки прерываний. Маскирование активности выбранных
каналов DMA, где j6 - маска выбранных каналов.
    irqlock; DCNTST = j6;;
    // 2) Фиктивное чтение регистра состояния DMA для создания паузы с
длительностью, необходимой для завершения операций нужными каналами DMA.
Формирование маски для разблокировки каналов DMA.
    j9:8 = DSTAT; j6 = not j6;;
    // 3) Фиктивное чтение ROM (безопасно, т.к. не оказывает влияния на
работу) для остановки конвейера и опустошения SOC OFIFO (необходимо только
если нет возможности предсказать уровень заполнения OFIFO перед записью,
вызвано логикой работы буфера с командами).
    j8 = [j31+0x80008000];;
    // 4) Команда записи выполняется в регистр блока CAN одновременно
командой включения ВТВ. Команда включения ВТВ используется для создания
задержки на 9 тактов и очистки конвейера.
    btben; [j4+j31] = j5;;
    // 5) Снятие запрета на обработку прерываний (аналогично btben,
сбрасывает конвейер). Снятие маски с каналов DMA.
    irqelock; DCNTCL = j6;;
    cjmp(abs) (NP);;
_can_reg_wr.end;
```

Пример возможной реализации ассемблерной функции чтения из регистра контроллера CAN:

```
// Объявление в заголовочном файле:
```

```
// uint32_t can_reg_rd(uint32_t address, uint32_t dma_ch_mask);
// j4 - адрес регистра (address),
// j5 - маска запрета работы выбранных каналов DMA (dma_ch_mask),
// j8 - считанные данные.
.ALIGN_CODE 4;
.GLOBAL _can_reg_rd;
_can_reg_rd:
    // 1) Запрет обработки прерываний. Маскирование активности выбранных
каналов DMA, где j5 - маска выбранных каналов.
    irqlock; DCNTST = j5;
    // 2) Фиктивное чтение регистра состояния DMA для создания паузы с
длительностью, необходимой для завершения операций нужными каналами DMA.
Формирование маски для разблокировки каналов DMA.
    j7:6 = DSTAT; j5 = not j5;;
    // 3) Команда чтения регистра j4.
    j8 = [j4+j31];;
    // 4) Снятие запрета на обработку прерываний (сбрасывает конвейер
аналогично btben). Снятие маски с каналов DMA.
    irqelock; DCNTCL = j5;;
    cjmp(abs) (NP);;
_can_reg_rd.end:
```

Если данный код выполняется в среде ОС, а также используется DMA, который осуществляет работу с периферийными блоками, и какая-либо другая задача может модифицировать биты паузы DCNT, в этих функциях необходимо дополнительно сохранять старое значение DCNT после запрета прерываний в начале и восстанавливать старое значение DCNT после разрешения прерываний в конце. Пример для функции записи приведен ниже. Данный способ добавляет дополнительные 10 тактов к времени выполнения функции и увеличивает на 10 тактов интервал времени работы каналов DMA.

```
.ALIGN_CODE 4;
.GLOBAL _can_reg_wr;
_can_reg_wr:
    // Запрет обработки прерываний. Сохранение изначального значения DCNT.
    irqlock; j7 = DCNT;;
    // Включения ВТВ для создания задержки на 9 тактов и очистки конвейера.
Маскирование активности выбранных каналов DMA, где j6 - маска выбранных
каналов.
    btben; DCNTST = j6;;
    j9:8 = DSTAT;;
    J8 = [j31+0x80008000];;
    btben; [j4+j31] = j5;;
    // Снятие запрета на обработку прерываний. Восстановление изначального
значения DCNT.
    irqelock; DCNT = j7;;
    cjmp(abs) (NP);;
_can_reg_wr.end:
```

## **Ошибки категории 3**

### ***0001 Ошибка в реализации условия ALT модуля АЛУ***

#### **Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

#### **Описание**

Для предиката ALT (строго меньше нуля в АЛУ) для TS201S необходимо выполнение условия:  $AN = 1 \ \& \ AZ = 0$ .

В микросхеме необходимо только выполнение условия  $AN = 1$ .

В системе команд микросхемы имеется набор команд, при выполнении которых возможна одновременная установка флагов AN и AZ в «1» (соответствует получению одновременно отрицательного результата и результата равного нулю). После таких команд выполнение любых команд, использующих ALT, будет отличаться от TS201S, если при  $AN = 1$  значение AZ также равно 1.

#### **Условия возникновения**

Всегда.

#### **Последствия**

Несовместимость с исполняемым кодом для TS201S.

#### **Рекомендации и способы обхода**

При программировании на ассемблере необходимо учитывать эту особенность.

## **0002 Ошибка при «склейке» команд обращения на шину SOC и загрузки-сохранения**

### **Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

### **Описание**

Одновременное обращение по каналам J и K во внешнюю память или шину SOC при условии, что канал K использует специальную команду пересылки на шину SOC, а канал J использует любую команду загрузки/сохранения.

### **Условия возникновения**

Всегда.

### **Последствия**

Зависание процессора.

### **Рекомендации и способы обхода**

Алгоритмы обхода:

Запретить какую-либо склейку специальных команд обращения к устройствам на шине SOC с другими командами загрузки/сохранения, т.е. должна быть *запрещена* следующая запись:

$$\text{IMASKH} = \text{YR0}; [\text{J31} + 0\text{x800001C0}] = \text{J0};;$$

При одновременном обращении с помощью специальной команды к регистрам шины SOC и любой(!) другой команды загрузки/сохранения специальная команда обязательно должна использовать слот J.

Т.е. *допустима комбинация*:  $\text{IMASKH} = \text{YR0}; [\text{K31} + 0\text{x800001C0}] = \text{J0};;$

и должна быть *запрещена комбинация*:  $\text{IMASKH} = \text{YR0}; [\text{J31} + 0\text{x800001C0}] = \text{J0};;$

Т.к. ошибка возникает, только когда специальная команда использует слот K.

При этом *возможна* склейка  $\text{j0} = \text{j2}+1$ ;  $\text{IMASKH} = \text{YR0};;$  Т.к. у записи на шину SOC нет конфликта со слотом J.

**0003 *Отличие от аналога TS201S в реализации параллельного выполнения команд с сохранением 128-битного результата***

**Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

**Описание**

Только одно из устройств: КЛУ, умножитель или АЛУ – имеет возможность использовать 128-битную шину результата. В ближайшем аналоге TS201S реализован иной механизм:

- команды ALU с квадровыводом не могут выполняться параллельно с командами умножителя с квадровыводом;
- команды КЛУ с квадровыводом не могут выполняться параллельно с командами сдвигового устройства.

**Условия возникновения**

Всегда.

**Последствия**

- 1 Неправильное выполнение кода, генерируемого средой VisualDSP (при условии выполнения такой высокоуровневой оптимизации).
- 2 Неправильное выполнение ассемблерного кода, написанного с учетом параллелизма, заложенного в TS201S.

**Рекомендации и способы обхода**

- 1 Использовать компилятор CM-LYNX.
- 2 Учитывать данную особенность при написании ассемблерного кода.

## ***0004 Особенности в реализации команд SIMD умножения чисел с ПЗ одинарной точности***

### **Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

### **Описание**

В системе команд микросхемы команды умножения для чисел с ПЗ одинарной точности могут исполняться с опцией округления или усечения результата. Для векторных (SIMD) команд умножения допущена ошибка выполнения, в случае использования опции округления.

### **Условия возникновения**

Всегда.

### **Последствия**

Возможен неверный результат вычислений.

### **Рекомендации и способы обхода**

Если один набор операндов всегда известен (например, коэффициенты БПФ), то предварительно нужно проверить, что умножение коэффициента на любое возможное значение мантиссы от 0x800000 до 0xFFFFFFFF не даст сбоя (процесс быстрый).

Если для какого-то коэффициента получили сбой, то корректируем коэффициент в большую или меньшую сторону, прибавляя к младшему биту 1 или отнимая от младшего бита 1.

Модернизированный коэффициент опять проверяем таким же образом. Процесс повторяется до тех пор, пока не получится нормальный коэффициент.

**0005 Ошибка в реализации команд с ПЗ двойной точности  $(a+b)/2$ ,  $(a-b)/2$**

**Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

**Описание**

Операции  $(a+b)/2$  и  $(a-b)/2$  для операндов с ПЗ двойной точности в некоторых случаях будут выдавать результат «0» вместо истинного.

**Условия возникновения**

Непредсказуемо, в любом месте алгоритма.

**Последствия**

Невозможность использования этих команд.

**Рекомендации и способы обхода**

В компиляторе эти команды будут запрещены к использованию. При написании команд на ассемблере взамен этих команд можно использовать альтернативные без заметной потери в производительности. Например:

$c=(a+b);; c = \text{scalb } c \text{ by } -1;;$  вместо  $c=(a+b)/2$ .

**0006 Ошибка в реализации команд CLU, использующих сдвиг регистра истории****Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

**Описание**

В командах CLU ACS, DESPREAD, XCORRS одной из составляющих операций является сдвиг регистра истории Trh. Если во время продвижения команды по конвейеру происходит ее останов на последней стадии исполнения, запись в регистры истории не блокируется, и их модификация происходит в каждом такте простоя конвейера.

**Условия возникновения**

Всякий раз, когда конвейер тормозится какой-то командой, например, командой обращения на шину SOC. Пример:

```
r20 = 0x00;;
```

```
r0 = 0x00;;
```

```
r1 = 0x00;;
```

```
thr1:0 = r1:0;;
```

```
r3:0 = Q[j1+=0x04];;
```

```
tr3:0 = r3:0; r8 = [j2+=0x01];;
```

j0 = IMASKH;; -- важным является присутствие именно в этой линии команды, которая остановит конвейер в тот момент, когда следующая команда CLU будет на стадии W2.

```
xtr7:4 = acs(tr3:2, tr1:0, r8); ytr7:4 = acs(tr3:2, tr1:0, r8); r15:12 = Q[j4+=0x04];;
```

```
r7:4 = tr7:4, tr7:4 = acs(tr3:2, tr1:0, r8);; // ошибка проявится в этой строке
```

**Последствия**

Невозможность использования этих команд в силу некорректности результата.

**Рекомендации и способы обхода**

При использовании указанных команд CLU нужно контролировать отсутствие описанной ситуации. Компилятор это решает автоматически, программист, в случае создания программ на ассемблере, должен следить за этим самостоятельно.

***0007 Ошибка разрешения синхронизации таймеров с функцией захвата/ШИМ***

**Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

**Описание**

Тактирование таймеров с функцией захвата/ШИМ осуществляется, когда в регистре CFG8 установлено разрешение синхронизации сразу двух таймеров: GTMR0\_en и GTMR1\_en.

**Условия возникновения**

При разрешении синхронизации только одного таймера с функцией захвата/ШИМ.

**Последствия**

Отсутствие синхронизации таймеров с функцией захвата/ШИМ.

**Рекомендации и способы обхода**

В регистре CFG8 разрешить синхронизацию двух таймеров с функцией захвата/ШИМ.

## **0008 Ошибка в реализации доступа к внутренней памяти**

### **Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

### **Описание**

Процессор имеет внутреннюю память, разделенную на шесть областей размером 2 Мбит каждая, и при этом нет областей, отведенных отдельно под память программ или память данных. Однако, если происходит обращение по записи со стороны контроллера DMA или внешнего хост-устройства в область, где расположен код программы, и в этот момент происходит обращение со стороны процессора за чтением инструкции, то запись будет проигнорирована.

### **Условия возникновения**

- 1 Код программы и область записи данных находятся в одном блоке памяти.
- 2 Запрос на чтение инструкции и запись данных приходят на арбитр одновременно.

### **Последствия**

Данные с внешнего хост-устройства или контроллера DMA не будут записаны.

### **Рекомендации и способы обхода**

Вариант 1:

Размещать данные, которые хост или контроллер DMA намеревается записать, только в тех банках памяти, в которых в момент записи не будет исполняемого кода.

Вариант 2:

Если есть возможность, после записи данных произвести чтение и сравнение. Если запись каких-то данных не удалась, повторить запись.

***0009 Ошибка в реализации доступа через хост-интерфейс к регистрам периферийных устройств шины SOC***

**Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

**Описание**

Регистры периферийных устройств шины SOC (адреса 0x80000000 – 0xFFFFFFFF) недоступны по чтению через последовательный хост-интерфейс.

**Условия возникновения**

Всегда.

**Последствия**

В отсутствие отладки через JTAG нет возможности прочитать управляющую/статусную информацию об устройствах шины SOC через хост-интерфейс.

**Рекомендации и способы обхода**

Для отладки использовать только отладочный интерфейс JTAG.

**0010 Ошибка в реализации чтения регистра MS1\_CI**

**Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

**Описание**

Регистр управления кэшированием команд MS1\_CI (группа 0x1E, номер 10) при чтении возвращает значение регистра управления кэшированием команд MS0\_CI (группа 0x1E, номер 2).

**Условия возникновения**

Всегда.

**Последствия**

Нет возможности убедиться в корректности записанной информации.

**Рекомендации и способы обхода**

Создать в памяти процессора регистр-копию. При записи в MS1\_CI дублировать запись и в копию, а для получения значения читать не MS1\_CI, а копию.

## **0011 Ошибка в реализации выводов интерфейса ARINC**

### **Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

### **Описание**

Для коммутации выводов контроллера ARINC на выводы PB[21:4], PB[31:26] необходимо выбрать альтернативную функцию указанных выводов GPIO. Все указанные выводы переключаются на интерфейс ARINC корректно, кроме PB[31].

### **Условия возникновения**

Всегда.

### **Последствия**

Для использования вывода AR\_OU4N требуется одна дополнительная запись в регистр.

### **Рекомендации и способы обхода**

Помимо выбора альтернативной функции вывода PB[31], необходимо задать направление на выдачу для вывода PB[31]. Например, установить бит 31 в регистре PiDDR\_LD или PiDDR\_SET порта B (0x80001040).

**0012 Ошибка в реализации программного исключения невыровненного доступа**

**Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

**Описание**

При доступе к 64- и 128-разрядным словам в командах альтернативного доступа с использованием стандартной циклической адресации и битреверсной адресации, если адрес доступа не выровнен на границе запрашиваемого слова, исключительная ситуация Non-aligned access не будет сформирована. Поведение процессора будет соответствовать ситуации доступа по выровненному адресу.

**Условия возникновения**

Всегда при использовании указанного метода адресации с ошибочным адресом и разрешенными программными исключениями.

**Последствия**

Сокращение возможностей обнаружения ошибок при адресации данных во время отладки программы.

**Рекомендации и способы обхода**

Данная ошибка не требует каких-либо специальных действий со стороны пользователя.

***0013 Ошибка в реализации работы приемника порта связи в 16-битном режиме***

**Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

**Описание**

В режиме работы портов связи, при котором все 16 дифференциальных линий работают на один порт, биты 1, 2 и 3 каждой 16-битной части принимаемого квадрослова формируются неверно.

**Условия возникновения**

Всегда при RDSIZE = 11 регистра LRCTL.

**Последствия**

Невозможность работать с приемником с шириной шины портов связи 16 бит.

**Рекомендации и способы обхода**

Использовать для приемника только 1-, 4- и 8-битные режимы работы портов связи.

**0014 Ошибка в реализации исполнения программы из внешней памяти**

**Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

**Описание**

Невозможно исполнять программу, размещенную во внешней по отношению к процессору памяти – SRAM, SDRAM.

**Условия возникновения**

Всегда.

**Последствия**

Невозможность работать с программным кодом, размещенным во внешней памяти.

**Рекомендации и способы обхода**

Использовать для кода программы встроенную память процессора.

## **0015 Ошибка в генерации прерываний от GPIO**

### **Статус**

Исправлена в микросхемах ревизии 3 с даты изготовления 2401.

### **Описание**

Прерывание от выводов PA, PB, PC формируется только от младших битов PA[0], PB[0], PC[0].

### **Условия возникновения**

Всегда.

### **Последствия**

Невозможность генерации прерываний от старших 31 бита портов PA, PB, PC.

### **Рекомендации и способы обхода**

Использовать только реализованные прерывания от внешних выводов: PB[25:22] = IRQ[3:0], PA[0], PB[0], PC[0].

## ***0016 Помехи по питанию при работе выходов КМОП***

### **Статус**

Будет исправлена в следующей версии продукта.

### **Описание**

При одновременном переключении большого количества выходов КМОП, например, при операции записи в SDRAM, и одновременной работе приемников портов связи в последних наблюдаются ложные переключения, которые приводят к приему неправильных данных. Причина – помеха по питанию VDD\_IO, возникающая из-за большой индуктивности выводов корпуса микросхемы.

### **Условия возникновения**

Всегда при описанной ситуации. Точное количество одновременно переключаемых выходов, которые приводят к этой ошибке, назвать невозможно, так как оно зависит в том числе и от конкретной реализации монтажной платы, на которой размещена микросхема.

### **Последствия**

Невозможность работать с приемником портов связи при одновременной записи во внешнюю память или при ином сценарии, при котором одновременно переключается большое количество выходов КМОП (порты PA, PB, PC, PD, PE).

### **Рекомендации и способы обхода**

1. Для микросхем (K)1967BH044 второй и третьей ревизии - алгоритмически разнести во времени операции записи во внешнюю память и чтения по портам связи.
- 2\*. Для микросхем (K)1967BH044 второй ревизии - установка фильтрующих емкостей по питанию VDD\_IO и VDD, а также установка резисторов сопротивлением не менее 300 Ом последовательно в трассы сигналов PA, PB, PC, PD, PE на монтажной плате способствует снижению вероятности приема неправильных данных. При этом максимальная частота работы по внешней шине (PC, PD, PE) будет не более 20 МГц.
- 3\*. Для микросхем (K)1967BH044 третьей ревизии - установка фильтрующих емкостей 1 мкФ + 100 нФ + 10 нФ на выводы VDD\_IO и VDDA (если VDDA подключен к полигону VDD\_IO) способствует снижению вероятности приема неправильных данных. VDD\_IO=3.05 В. При этом частота работы внешней шины - не более 50 МГц, тактовая частота Link-портов - не более 50 МГц.

---

\* Нельзя гарантировать, что предложенные пути обхода обеспечат прием корректных данных по Link-портам для платы любой конфигурации и топологии. Частота работы внешней шины и тактовая частота Link-портов, обеспечивающие бесспорную работу, подбираются экспериментальным путем.

**0017 Ограничение совместимости контроллера передатчика ГОСТ 18977-79 с PTM 1495-75 (изменение №3) и ARINC429****Статус**

Будет исправлена в следующей версии продукта.

**Описание**

Контроллер передатчика по ГОСТ 18977-79 выполняет передачу данных на частоте, которая формируется делителем опорной частоты REF\_CLK. В зависимости от выбранного делителя опорной частоты REF\_CLK (бит CLK в регистре CONTROL) изменяется не только длительность битового интервала T, но также и длительность импульсов положительной и отрицательной полярности T<sub>PULSE</sub>:

– CLK = 0:  $T_{PULSE} = T_{REF\_CLK} \cdot 4 = T/2 - 20 \%$ ;

– CLK = 1:  $T_{PULSE} = T_{REF\_CLK} \cdot 39 = T/2 - 2,5 \%$ .

Например, при использовании CLK = 0 для задания скорости 100 Кбит/с (опорная частота REF\_CLK = 1 МГц) передача данных в RZ последовательном коде в соответствии с ГОСТ 18977-79 осуществляется с длительностью импульсов положительной и отрицательной полярности наличия сигнала 4 мкс. Это ограничивает совместимость с руководством PTM 1495-75 (изменение №3) и стандартом ARINC429, в которых эта длительность регламентирована как 5 мкс ± 5 %.

**Условия возникновения**

При использовании делителя опорной частоты равного 10 (CLK = 0 в регистре CONTROL).

**Последствия**

При чувствительности принимающего устройства, функционирующего в соответствии с руководством PTM 1495-75 (изменение №3) или стандартом ARINC429, к длительности импульса положительной или отрицательной полярности наличия сигнала длительностью не менее T/2 мкс ± 5 % возможен сбой (5 мкс ± 5 % при скорости передачи 100 Кбит/с).

**Рекомендации и способы обхода**

Использовать делитель опорной частоты равный 80 (CLK = 1 в регистре CONTROL).

Например, для передачи данных на скорости 100 Кбит/с в регистре управления передатчиком CONTROL установить скорость передачи следующим образом:

– в поле DIV[7:0] записать значение делителя частоты SOCCLK, при котором опорная частота будет составлять 8 МГц;

– установить бит CLK = 1 (частота передаваемых данных = опорная частота/80).

Таким образом передача данных будет выполняться на скорости 100 Кбит/с, при этом длительность импульсов положительной и отрицательной полярности составит 4,875 мкс (5 мкс – 2,5 %).

Необходимо учитывать, что для получения опорной частоты равной 8 МГц частота тактирования ядра CCLK должна быть кратна 16.

**Лист регистрации изменений**

| Дата     | Страница       | Статус | ID                   | Категория | Описание                                                |
|----------|----------------|--------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 28.04.22 |                |        |                      |           | Документ создан                                         |
| 22.12.22 | 24<br>25<br>26 |        | 0014<br>0015<br>0016 | 3         | Добавлено описание ошибок                               |
| 07.02.24 |                |        |                      |           | Добавлена ревизия 3                                     |
| 28.03.24 | 27             |        | 0017                 | 3         | Добавлено описание ошибки                               |
| 07.08.24 | 26             |        | 0016                 | 3         | Скорректировано описание рекомендаций и способов обхода |
| 27.11.24 | 7              |        | 0018                 | 2         | Добавлено описание ошибки                               |
| 02.04.25 | 8              |        | 0019                 | 2         | Добавлено описание ошибки                               |
|          |                |        |                      |           |                                                         |